

## NOTA TÉCNICA

Ref. NT002916122021

### Vehículo/s Implicado/s

GAMA PEUGEOT CON CÓDIGO DE MOTOR BHZ

### Descripción del problema/síntoma/queja del cliente

Se generan estos dos códigos de avería causados por la Caja de protección y Gestión de Alimentaciones y la Caja de Servicio Inteligente BSI. El testigo de fallo se enciende en el cuadro de instrumentos.

- **B1624 73** - Caja de protección y gestión de alimentaciones. Relé positivo conmutador de potencia, se queda cerrado.
- **F56B** - Defecto de alimentación positivo conmutador de potencia centralizado.

### Origen / Causa

Aparentemente no se presentan fallos que generen un mal funcionamiento del vehículo, pero internamente se generan estos fallos que se reproducen en códigos de avería.

### Solución

La solución pasa por desmontar la Caja de protección y Gestión de Alimentaciones y limpiarla, tanto la misma caja, las conexiones y la tornillería.

Si aún así el problema persiste, hacer una reprogramación de la Caja de Servicios Inteligente BSI.